


## Информационный бюллетень №155

Применение трубки 5340.1213026-10, взамен трубки 5340.1213026 на двигателях ЯМЗ-5340

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 24 сентября 2015

---

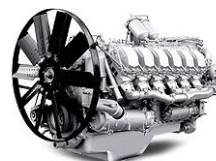

Применение трубки 5340.1213026-10, взамен трубки 5340.1213026 на двигателях  
ЯМЗ-5340



|                      |  |                 |                              |                       |            |                          |  |  |
|----------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--|--|
| Довести до сведения: | Технического директора (сервис-менеджера)  | Начальника цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |  |  |
|                      |  |                 |                              |                       |            |                          |  |  |
| Тема/проблема:       | Применение трубки 5340.1213026-10, взамен трубки 5340.1213026 на двигателях ЯМЗ-5340 |                 |                              |                       |            |                          |  |  |
| Модель:              | Семейство ЯМЗ-5340   |                 |                              |                       |            |                          |  |  |

Уважаемые коллеги!

С ноября 2014 года с целью совершенствования конструкции двигателей семейства ЯМЗ-5340 применена трубка 5340.1213026-10 взамен трубки 5340.1213026, при этом изменились некоторые детали см таблица 1.

Таблица 1.

| До изменения (рис.1)  |              |      | После изменения (рис. 2) |                 |      | Взаимозаменяемость |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------|-----------------|------|--------------------|
| Наименование          | Обозначение  | Кол. | Наименование             | Обозначение     | Кол. |                    |
| Трубка рециркуляции   | 5340.1213026 | 1    | Трубка рециркуляции      | 5340.1213026-10 | 1    | Не взаимозаменяемы |
| Прокладка             | 5340.1213027 | 1    | Гайка с фланцем          | 874505-П29      | 2    | -                  |
| Кольцо уплотнительное | 5340.1213070 | 1    | -                        | -               | -    | -                  |
| Гайка М8х1-6Н         | 250511-П29   | 2    | -                        | -               | -    | -                  |

До изменения

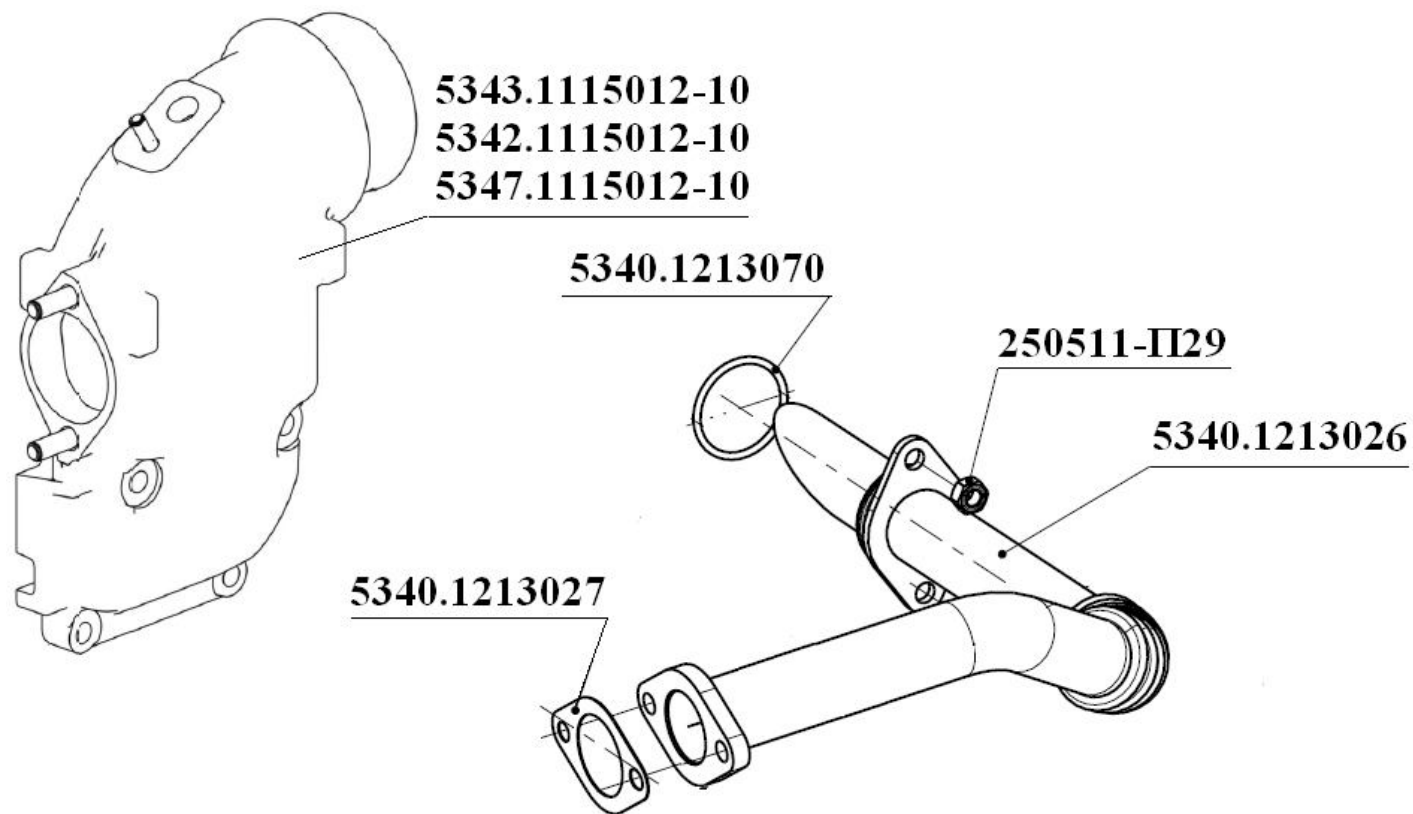


Рис. 1.

После изменения

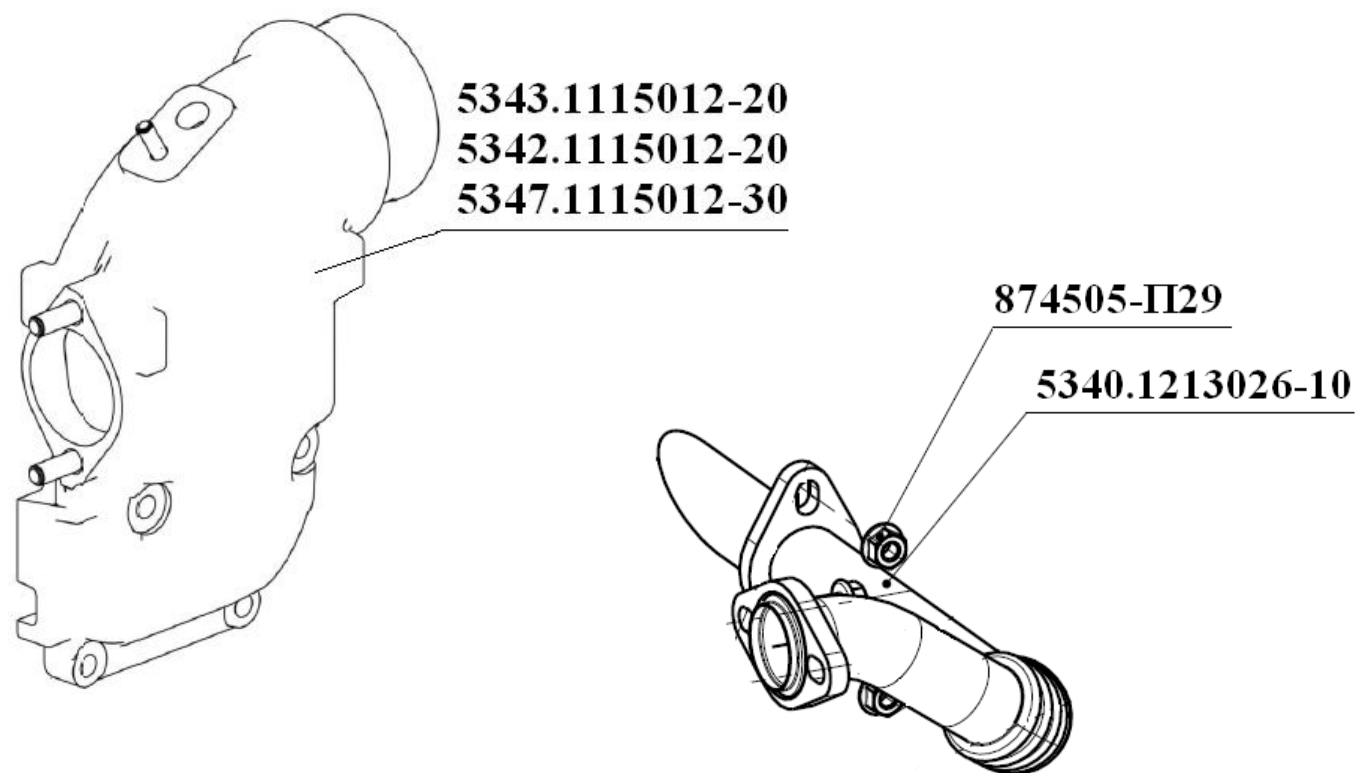


Рис. 2.

---

Для двигателей семейства ЯМЗ-5340 выпуска до ноября 2014 года при отказе трубки рециркуляции 5340.1213026, или прокладки 5340.1213027, или кольца уплотнительного 5340.1213070, следует выполнить ремонт заменой на трубку рециркуляции **5340.1213026-10** с применением гайки с фланцем **874505-П29** – 2 шт. и заменой патрубка:

1. для двигателей ЯМЗ-5344-10, -11, ЯМЗ-53441-20, -21, ЯМЗ-53443-10, -20, -30, -40:  
**патрубок 5343.1115012-10 на патрубок 5343.1115012-20.**

2. для двигателей ЯМЗ-53431, ЯМЗ-5344, ЯМЗ-5340-20, ЯМЗ-53403-10, ЯМЗ-5342, ЯМЗ-5342-02, ЯМЗ-53421, ЯМЗ-53423, -30, -40, -50, ЯМЗ-5344, ЯМЗ-5344-01, ЯМЗ-5346, ЯМЗ-5347-16:  
**патрубок 5342.1115012-10 на патрубок 5342.1115012-20.**

3. для двигателей ЯМЗ-53402, ЯМЗ-53472-10, -11, ЯМЗ-5341-10, -11, -20, -30, ЯМЗ-53411-10, ЯМЗ-5342-01, -03, ЯМЗ-53421-01, ЯМЗ-53423 -10, -20:  
**патрубок 5347.1115012-10 на патрубок 5347.1115012-30.**

**Внимание!** Перед сборкой на отбортовки трубки рециркуляции **5340.1213026-10** нанести герметик «Loctite 5972» по контуру см. рис. 3.

---

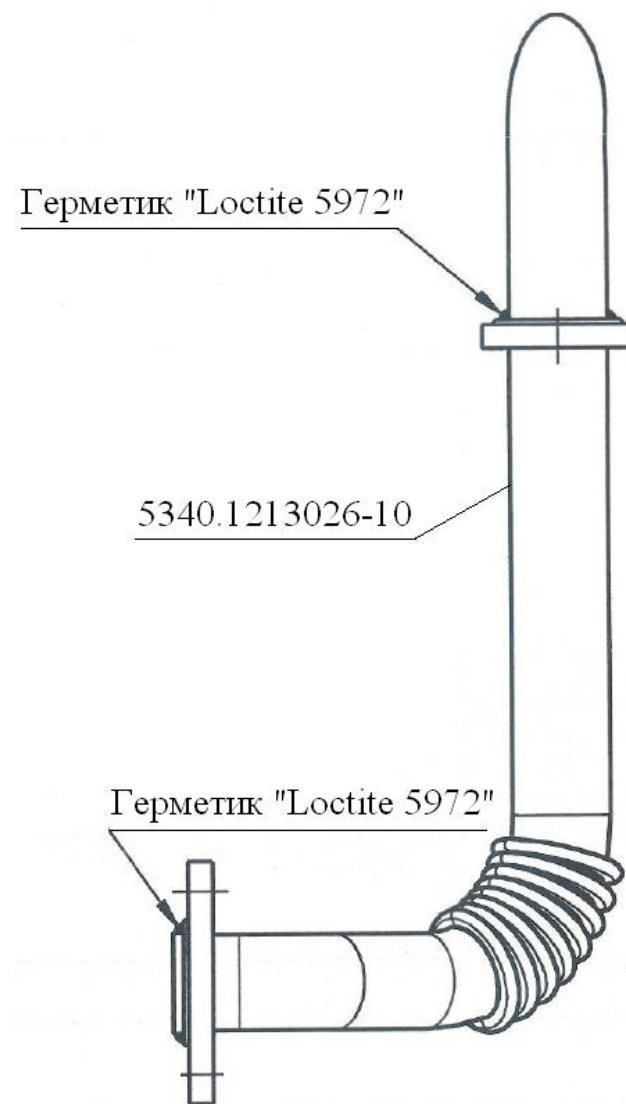


Рис. 3.