

# Информационный бюллетень №177

Исключение проворота промежуточной шестерни масляного насоса на двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 29 июня 2016 г.

---



## Исключение проворота промежуточной шестерни масляного насоса на двигателях семейства ЯМЗ-530

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
<b>Тема/проблема:</b>	Исключение проворота промежуточной шестерни масляного насоса на двигателях семейства ЯМЗ-530					
<b>Модель:</b>	Семейство ЯМЗ-530					

Уважаемые коллеги!

При ремонте двигателей семейства ЯМЗ-530 заменой масляного насоса в обязательном порядке выполнять следующие условия:

Перед установкой масляного насоса на двигатель следует залить масло в насос. Сделать один впрыск чистым моторным маслом в объеме ~ 3 см<sup>3</sup> в отверстие оси шестерни масляного насоса (рис.1) и провернуть шестерню на несколько оборотов. Допускается применять любой дозирующий инструмент, обеспечивающий чистоту операции.

Прошу Вас довести данную информацию до исполнителей ремонтов.

**Внимание!** Не выполнение работ по смазке масляного насоса может привести к провороту промежуточной шестерни масляного насоса, с последующим повреждением блока цилиндров.

Исключение проворота промежуточной шестерни масляного насоса на двигателях семейства ЯМЗ-530

---



рис.1