


## Информационный бюллетень №156

Применение уплотнительного кольца 7511.1013638 увеличенного сечения взамен уплотнительного кольца 5340.1213044 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 28 сентября 2015

---

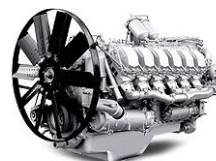

Применение уплотнительного кольца 7511.1013638 увеличенного сечения взамен  
уплотнительного кольца 5340.1213044 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Применение уплотнительного кольца 7511.1013638 увеличенного сечения взамен уплотнительного кольца 5340.1213044 на двигателях семейства ЯМЗ-5340/536							
Модель:	ЯМЗ-5340/536							

Уважаемые коллеги!

С целью исключения дефекта течи охлаждающей жидкости в местах уплотнения соединительной трубки 5340.1213042 с января 2015 года взамен уплотнительного кольца 5340.1213044 применено уплотнительное кольцо увеличенного сечения 7511.1013638 см. Таблицу 1.

Таблица 1.

До изменения (рис. 1)		Кол-во	Поставка в зап. части	После изменения (рис. 2)		Кол-во
Кольцо уплотнительное 025-030-30	5340.1213044	2	Н	Кольцо уплотнительное 025-031-36	7511.1013638	2

Н – в запасные части не поставляется.

До изменения

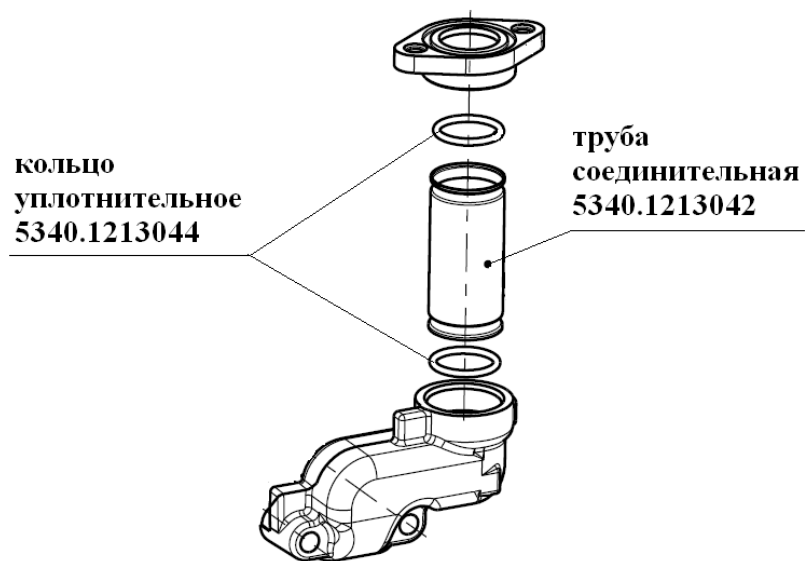


Рис. 1.

После изменения

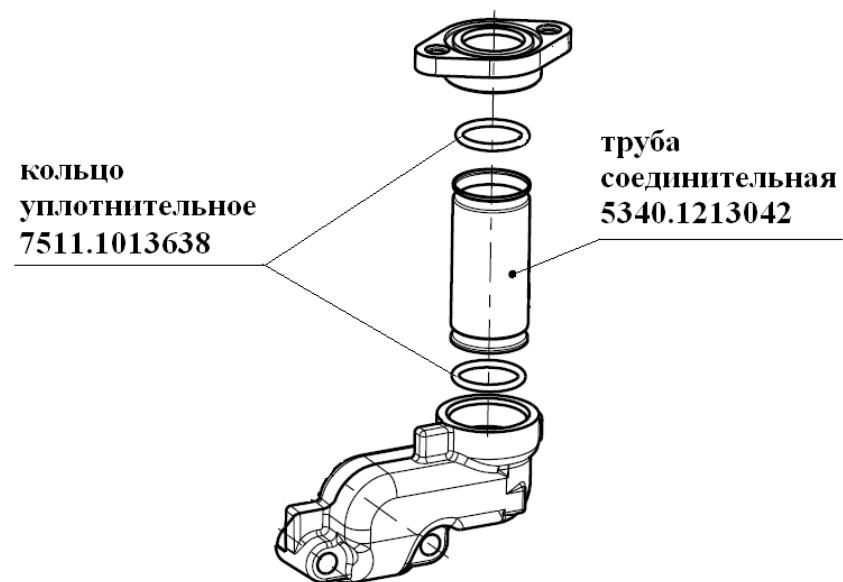


Рис. 2.